



Ajuntament de La Tallada d'Empordà

INVENTARI DE CAMINS MUNICIPALS
DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

FITXES TÈCNIQUES DELS CAMINS



**CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ**

Àrea d'Arquitectura i Urbanisme

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi::	10PF001	Origen:	Nucli de Maranyà	Longitud:	1.755,81 m
Número:	01	Final:	Terme municipal de Garrigoles	Amplada:	3,75 m
Nom camí:	Camí del Dipòsit	Classificació:	Pista Forestal	Superfície:	6584,29 m ²
Municipi:	Sant Grau, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	25/03/2021

TRAMS

01 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	59,39 m
Amplada:	4,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Risc esllavissada
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	99,74 m
Amplada:	4,30 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	356,20 m
Amplada:	3,85 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, clots, roderes, risc d'esllavissada
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	130,93 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	230,77 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	229,15 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	413,09 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial sòl, clots, roderes, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



01 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	236,53 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, roderes, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

01 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Risc d'esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



01 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



01 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Risc d'esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



01 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



01 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Risc d'esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



01 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



01 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



01 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



01 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



01 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



01 – AF11

Codi Afectació:	AF011
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clots, roderes, basses i fang
Situació afectació:	Generalitzat



01 - AF012

Codi Afectació:	AF012
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



01 - AF013

Codi Afectació:	AF013
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



01 - AF014

Codi Afectació:	AF014
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

01 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR03
Descripció: Dipòsit d'aigua



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi::	10CR002	Origen:	Camí del Dipòsit	Longitud:	1.349,73 m
Número:	02	Final:	Terme municipal de Garrigoles	Amplada:	3,65 m
Nom camí:	Camí de Maranyà a Garrigoles	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.926,51 m ²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	20/12/2023

TRAMS

02 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	394,78 m
Amplada:	5,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Molt dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Xaragalls, basses, fang i esvorancs
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



02 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	142,75 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



02 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	148,71 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Molt dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Pèrdua capa superficial del sòl, rocs i esvorancs
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



02 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	201,80 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Molt dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Aflorament de roca
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua del sòl, esvorancs, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



02 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	155,76 m
Amplada:	2,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



02 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	174,80 m
Amplada:	2,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



02 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	130,57 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua del sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

02 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



02 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



02 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual, bassa i fang
Situació afectació:	Transversal al camí



02 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Esvoranc
Situació afectació:	Transversal al camí



02 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal a camí



02 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, esvoranc
Situació afectació:	Longitudinal a camí



02 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, esvoranc
Situació afectació:	Longitudinals a camí



02 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragalls, esvoranc, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



02 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



02 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Generalitzat



02 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



02 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



02 – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Pedra, xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



02 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi::	10CF003	Origen:	Camí de Maranyà a Garrigoles	Longitud:	666,07 m
Número:	03	Final:	Terme municipal de Garrigoles	Amplada:	3,40 m
Nom camí:	Camí de Maranyà a Les Olives	Classificació:	Camí Forestal	Superfície:	2.264,64 m ²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	22/01/2024

TRAMS

03 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	161,00 m
Amplada:	3,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Bassals, fang, roderes, xaragalls, pèrdua sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



03 - TR02

Codi Tram:	TR02	DESAPAREGUT
Classificació operativa:		
Longitud:	392,57 m	
Amplada:		
Pendent:		
Regulació circulació:		
Accessibilitat:		
Restriccions circulació:		
Manteniment:		
Ferm tipus:		
Estat vial:		
Irregularitats:		
Drenatge longitudinal:		
Estat drenatge:		
Llera fluvial:		

03 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	112,50 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

03 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual, clots, roderes i fang
Situació afectació:	Transversal al camí



03 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinal al camí



03 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

03 – PS01

Codi Afectació:	PS01
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Cultiu d'oliveres



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10PF004	Origen:	Cami de Garrigoles pel Mas Soles	Longitud:	1.162,40 m
Número:	04	Final:	Terme municipal de Garrigoles	Amplada:	3,40 m
Nom camí:	Camí dels Olivets	Classificació:	Pista Forestal	Superfície:	3.952,16 m ²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric / Domini públic	Data visita:	18/12/2023

TRAMS

04 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	32,80 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



04 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	483,70 m
Amplada:	3,55 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragalls, clots, bassa, fang, roderes, arrels
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



04 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	437,10 m
Amplada:	3,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, clots i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



04 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	208,80 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

04 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



04 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



04 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



04 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



04 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Generalitzats



04 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



04 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Arrels, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



04 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



04 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots i fang
Situació afectació:	Centre camí



04 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



04 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n’hi ha

PUNTS SINGULARS

04 – PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu d’oliveres



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CF005	Origen:	Terme municipal de Garrigoles	Longitud:	2.509,57 m
Número:	05	Final:	Terme municipal de Garrigoles	Amplada:	2,80 m
Nom camí:	Camí de la Muntanya del Castellà	Classificació:	Camí Forestal	Superfície:	7.026,80 m ²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita	18/12/2023

TRAMS

05 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	424,95 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



05 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	477,25 m
Amplada:	2,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa sòl, pedra, brut
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



05 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	423,19 m
Amplada:	2,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roca, pèrdua capa superficial sòl, vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



05 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	160,44 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, bassa, roderes, fang, vegetació, desnivell
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix




05 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	409,80 m
Amplada:	2,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Pedra, desnivell
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



05 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	263,09 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, basses, roderes, fang, xaragall, pèrdua del sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix

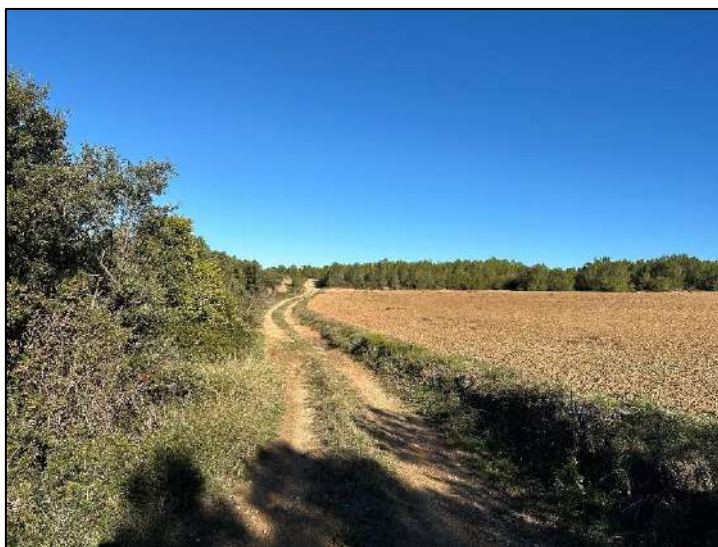

05 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	350,85 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

05 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot i fang
Situació afectació:	Centre camí



05 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



05 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Cruïlla de camins



05 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Brut
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roca, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



05 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Clots, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Vegetació, desnivell
Situació afectació:	Centre camí



05 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Pedra, desnivell
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Basses, clots, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF15

Codi Afectació:	AF15
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



05 – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinal al camí



05 – AF17

Codi Afectació:	AF17
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n’hi ha

PUNTS SINGULARS

05 – PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu d’oliveres



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR006	Origen:	Nucli de Maranyà	Longitud:	856,40 m
Número:	06	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	3,95 m
Nom camí:	Camí de Garrigoles pel Mas Soles	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	3.382,78 m ²
Municipi:	Aspres, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita	18/12/2023

TRAMS

06 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	230,90 m
Amplada:	3,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragall, esvoranc, clot, basal, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



06 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	277,40 m
Amplada:	4,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



06 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	298,00 m
Amplada:	3,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clot, xaragall
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



06 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	50,10 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

06 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall, esvoranc
Situació afectació:	Longitudinal al camí



06 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



06 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual, clot, bassal, fang i roderes
Situació afectació:	Transversal al camí



06 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



06 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



06 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR007	Origen:	Camí de Garrigoles pel Mas Soles	Longitud:	1.728,60 m
Número:	07	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	3,65 m
Nom camí:	Camí de Maranyà a Verges (Camí del Torrent)	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	6.309,39 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	04/03/2021

TRAMS

07 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	386,00 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



07 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	434,40 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



07 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	338,30 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes i clots
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



07 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	155,40 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes i xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



07 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	67,70 m
Amplada:	4,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



07 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	194,30 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragalls
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



07 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	152,50 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Roderes i clots
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

07 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal a camí



07 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Cruïlla de camins



07 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Roderes i xaragalls
Situació afectació:	Longitudinals al camí



07 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Transversal al camí



07 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinals al camí



07 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR/VA008	Origen:	Nucli de Maranyà	Longitud:	1.080,02 m
Número:	08	Final:	Nucli de La Tallada	Amplada:	3,40 m
Nom camí:	Camí de Maranyà a La Tallada	Classificació:	Camí Rural/Via Asfaltada	Superfície:	3.672,07 m ²
Municipi:	Quintana, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric/Domini públic	Data visita:	25/03/2021

TRAMS


08 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	651,56 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, roderes i desnivells
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



08 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	428,46 m
Amplada:	3,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes i clots
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix

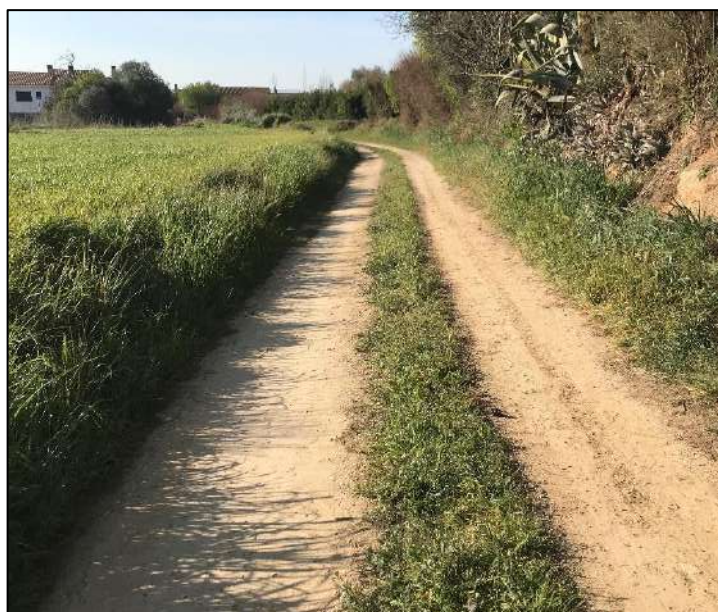

AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

08 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinals a camí



08 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i desnivells
Situació afectació:	Longitudinals a camí



08 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinals al camí



08 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Generalitzat



08 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Sobreample
Situació afectació:	-



08 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinals al camí



08 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Sobreample
Situació afectació:	Costat esquerre



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

08 - PS01

Codi: Punt Singular:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Formació boscosa



08 - PS02

Codi: Punt Singular: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Arbres aïllats



08 - PS03

Codi: Punt Singular: PS03
Tram afectat: TR01
Descripció: Arbres aïllats



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR009	Origen:	Terme municipal de Verges	Longitud:	2.374,35 m
Número:	09	Final:	Nucli de Tor	Amplada:	4,20 m
Nom camí:	Camí del Pla	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	9.972,27 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà, Tor	Naturalesa:	Històric	Data visita:	04/03/2021

TRAMS

09 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	239,06 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



09 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	369,36 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	412,27 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



09 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	375,55 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	111,32 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	180,99 m
Amplada:	4,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	285,90 m
Amplada:	4,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i esquerdes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	192,94 m
Amplada:	4,45 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



09 - TR09

Codi Tram:	TR09
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	56,80 m
Amplada:	4,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clot, esquerdes
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



09 - TR010

Codi Tram:	TR010
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	150,16 m
Amplada:	4,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

09 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



09 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clot, esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



09 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



09 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



09 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Clot, esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

09 - LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR07
Descripció:	Limitació de velocitat



09 - LV02

Codi Punt:	LV02
Tram afectat:	TR07
Descripció:	Perill per la proximitat d'un gual a la via



09 - LV03

Codi Punt:	LV03
Tram afectat:	TR08
Descripció:	Limitació de massa



09 - LV04

Codi Punt:	LV04
Tram afectat:	TR010
Descripció:	Limitació de velocitat



PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10CR010	Origen:	Camí de la Tallada a Jafre	Longitud:	1.079,20 m
Número:	10	Final:	Camí del Pla	Amplada:	2,35 m
Nom camí:	Camí de la Font Lluny	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.536,12 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita	19/12/2023

TRAMS

10 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	433,34 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



10 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	268,70 m
Amplada:	2,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Vegetació, estretament del camí
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



10 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	377,16 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

10 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



10 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Estretament del camí, vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR011	Origen:	Terme municipal de Verges	Longitud:	585,00 m
Número:	11	Final:	Nucli de La Tallada d'Empordà	Amplada:	3,35 m
Nom camí:	Camí de La Tallada a Jafre	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.959,75 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

11 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	108,90 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



11 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	370,30 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



11 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	105,80 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

11 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



11 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



11 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

11 - PS01

Codi: Punt Singular:	PS01
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10PF012	Origen:	Terme municipal de Garrigoles	Longitud:	916,90 m
Número:	12	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	2,95 m
Nom camí:	Camí de Garrigoles a Albons	Classificació:	Pista Forestal	Superfície:	2.704,86 m ²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	20/12/2023

TRAMS

12 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	210,50 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, basses, roderes, fang, xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



12 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	236,50 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Clots, basses, roderes, fang, xaragall, pèrdua sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



12 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	390,30 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú/pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra, clots, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



12 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	79,60 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Pedregós
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

12 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, desnivell
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



12 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



12 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Generalitzat




12 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



12 – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat

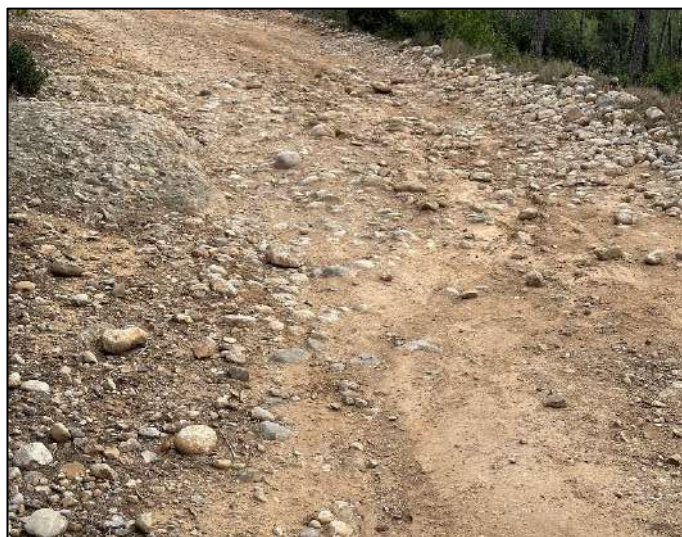

12 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



12 – AF15

Codi Afectació:	AF15
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Generalitzat



12 – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

12 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



12 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització itinerari



12 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ




Codi:	10CF013	Origen:	Camí del Motocrós	Longitud:	2.119,73 m
Número:	13	Final:	Camí de Garrigoles a Albons	Amplada:	2,50 m
Nom camí:	Camí Fondo	Classificació:	Camí Forestal	Superfície:	5.299,33 m
Municipi:	Marenyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	20/12/2023

TRAMS

13 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	763,00 m
Amplada:	2,90 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació, xaragall, fang, roderes, risc esllavissada
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix

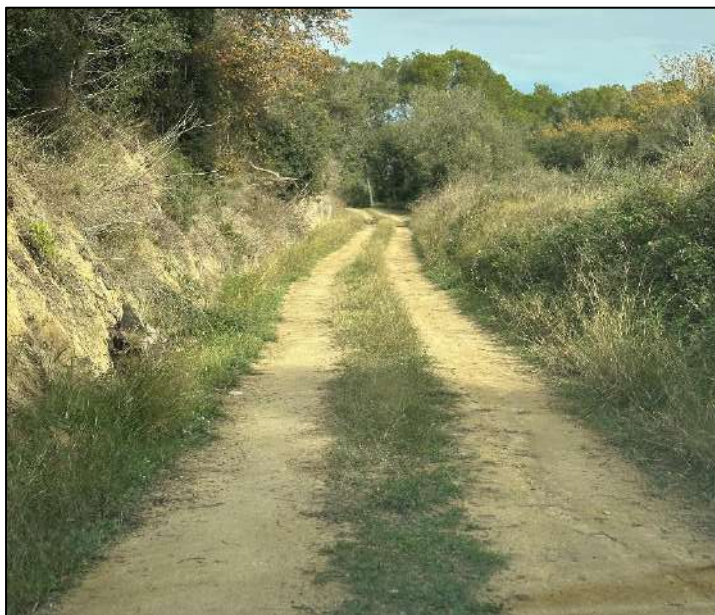

13 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	209,00 m
Amplada:	2,00 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Deficient
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Pedregós/Aflorament roca
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Estretament, xaragall, pèrdua capa sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



13 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	913,73 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



13 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	234,00 m
Amplada:	2,60 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Molt dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Aflorament de roca
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Xaragall, fang, esvoranc, pèrdua capa superficial sòl, pedra
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

13 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



13 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Talús, risc esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



13 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



13 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



13 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Talús, risc esllavissada
Situació afectació:	Costat dret



13 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



13 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Talús, risc esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



13 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



13 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Generalitzat



13 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



13 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Longitudinals al camí



13 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Estretament, xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



13 – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



13 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, esvoranc, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinal al camí



13 – AF15

Codi Afectació:	AF15
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall, esvoranc
Situació afectació:	Longitudinal al camí



13 – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Fang, xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10PF014	Origen:	Camí de Tor a Maranyà	Longitud:	1.945,69 m
Número:	14	Final:	Camí de Garrigoles a Albons	Amplada:	3,35 m
Nom camí:	Camí del Motocròs	Classificació:	Pista Forestal	Superfície:	6.515,45 m ²
Municipi:	Marenyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	11/05/2021

TRAMS

14 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	217,62 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



14 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	132,67 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	286,81 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	250,53 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	157,66 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	256,19 m
Amplada:	3,25 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	199,08 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



14 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	445,13 m
Amplada:	3,25 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Pedregós
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall i pedres
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

14 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Fang
Situació afectació:	Centre camí



14 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



14 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



14 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



14 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



14 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Xaragall i pedres
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

14 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR08
Descripció: Senyalització itinerari



14 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR08
Descripció: Zona de pícnic



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA/PF015	Origen:	Camí del Pla	Longitud:	2.622,64 m
Número:	15	Final:	Camí de Tor a Garrigoles	Amplada:	3,45 m
Nom camí:	Camí de Vall-Llobera	Classificació:	Via asfaltada / Pista Forestal	Superfície:	9.048,11 m ²
Municipi:	Marenyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	19/12/2023

TRAMS

15 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	116,66 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	546,75 m
Amplada:	4,20
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	236,81 m
Amplada:	3,20
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragalls
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	191,48 m
Amplada:	3,35
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, vegetació, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	213,72 m
Amplada:	3,45 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Runa, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	285,27 m
Amplada:	2,90 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, basses, clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	172,83 m
Amplada:	3,75 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragalls, clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	420,97 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



15 - TR09

Codi Tram:	TR09
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	438,15 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

15 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Transversal al camí



15 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas superficial d'aigües
Situació afectació:	Transversal al camí



15 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragalls, clots, vegetació, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Runa
Situació afectació:	Abocada al camí



15 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



15 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 - AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



15 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



15 – AF15

Codi Afectació:	AF15
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clot, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



15 – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 – AF17

Codi Afectació:	AF17
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 – AF18

Codi Afectació:	AF18
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



15 – AF19

Codi Afectació:	AF19
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

15 – PS01

Codi Afectació: PS01
Tram afectat: TR07
Tipus d'afectació: Cultiu d'oliveres



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ




Codi:	10CR016	Origen:	Nucli de Tor	Longitud:	1.742,44 m
Número:	16	Final:	Nucli de Maranyà	Amplada:	3,75 m
Nom camí:	Camí de Tor a Maranyà	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	6.534,15 m ²
Municipi:	Tor i Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	-	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

16 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	57,42 m
Amplada:	3,90 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix

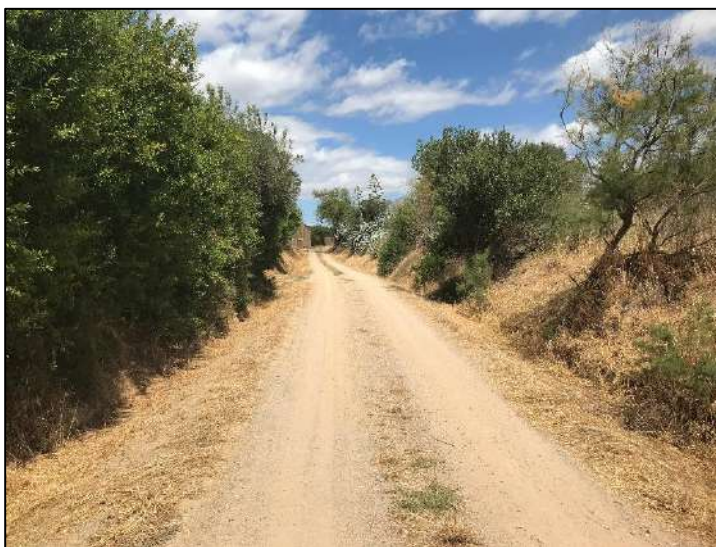

16 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	343,06 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clots
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



16 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	197,16 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



16 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	366,83 m
Amplada:	3,90 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



16 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	190,88 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



16 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	272,92 m
Amplada:	3,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



16 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	279,74 m
Amplada:	3,45 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



16 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	34,43 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

16 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i xaragalls
Situació afectació:	Longitudinals al camí



16 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



16 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



16 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



16 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



16 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Roderes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



16 - AF07

Codi Punt: PS07
Tram afectat: TR07
Descripció: Pas de curs fluvial
amb gual



16 - AF08

Codi Afectació: AF08
Tram afectat: TR07
Tipus d'afectació: Roderes
Situació afectació: Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

16 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització de camins



16 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització de camins



16 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització de camins



16 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR05
Descripció:	Senyalització itinerari



16 - PS05

Codi Punt:	PS05
Tram afectat:	TR06
Descripció:	Senyalització itinerari



16 - PS06

Codi Punt:	PS06
Tram afectat:	TR08
Descripció:	Contenedor de recollida de residus i dipòsit de gas



16 - PS07

Codi Punt:	PS07
Tram afectat:	TR08
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR017	Origen:	C-31A	Longitud:	548,84 m
Número:	17	Final:	Camí de Tor a Maranyà	Amplada:	3,95 m
Nom camí:	Carretera de Tor a Marenyà	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.167,92 m ²
Municipi:	Roquinyo, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

17 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	80,04 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



17 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	75,12 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



17 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	55,47 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



17 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	267,80 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



17 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	70,41 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

No n'hi ha

LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

17 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA018	Origen:	C-31A	Longitud:	254,00 m
Número:	18	Final:	La Casa Blava	Amplada:	4,00 m
Nom camí:	Camí de les Vinyes	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	1.016,00 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	-	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

18 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	207,70 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



TR079

Codi Tram:	TR079
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	46,30 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	No
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

18 - AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Vegetació
Situació afectació: Costat esquerre



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR/VA019	Origen:	C-31A	Longitud:	437,60 m
Número:	19	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	3,90 m
Nom camí:	Camí Ral de La Bisbal a Figueres I	Classificació:	Camí Rural / Via Asfaltada	Superfície:	1.706,64 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

19 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	132,70 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



19 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	304,90 m
Amplada:	3,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

19 - AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Vegetació
Situació afectació: Costat dret



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10PF020	Origen:	Nucli de Tor	Longitud:	2.313,68 m
Número:	20	Final:	Camí de Garrigoles a Albons	Amplada:	3,40 m
Nom camí:	Camí de Tor a Garrigoles	Classificació:	Pista Forestal	Superfície:	7.866,51 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històrica	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

20 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	90,90 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	255,98 m
Amplada:	3,85 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl, clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	154,11 m
Amplada:	3,25 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	160,29 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragalls, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	143,05 m
Amplada:	3,40 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Risc d'esllavissada, xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	77,11 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	196,92 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	318,77 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



20 - TR09

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	916,55 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Entre el 20 i el 45%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra, clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

20 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 - AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragalls, clots
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 - AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 - AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 - AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 - AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Basses, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 - AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Basses, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 - AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragalls
Situació afectació:	Longitudinals al camí



20 – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Talús, risc d'esllavissada
Situació afectació:	Costat esquerre



20 – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 – AF14

Codi Afectació:	AF14
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 – AF15

Codi Afectació:	AF15
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



20 – AF17

Codi Afectació:	AF17
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF18

Codi Afectació:	AF18
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF19

Codi Afectació:	AF19
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF20

Codi Afectació:	AF20
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF21

Codi Afectació:	AF21
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF22

Codi Afectació:	AF22
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Bassa, clots, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF23

Codi Afectació:	AF23
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl, pedra
Situació afectació:	Generalitzat



20 – AF24

Codi Afectació:	AF24
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



20 – AF25

Codi Afectació:	AF25
Tram afectat:	TR09
Tipus d'afectació:	Bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

20 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



20 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



20 - PS03

Codi Punt: PS03
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CF021	Origen:	Camí de Tor a Garrigoles	Longitud:	399,64 m
Número:	21	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	2,95 m
Nom camí:	Camí dels Aspres	Classificació:	Camí Forestal	Superfície:	1.178,94 m ²
Municipi:	Aspres, La Tallada	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

21 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	48,36 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



21 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	281,55 m
Amplada:	2,40 m
Pendent:	Entre el 10% i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa tot-ú/Pedregós
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



21 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	69,73 m
Amplada:	2,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

21 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



21 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



21 - AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, xaragalls, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10CR022	Origen:	Carretera de Maranyà	Longitud:	459,92 m
Número:	22	Final:	Camí Fondo	Amplada:	2,70 m
Nom camí:	Camí del Torrent de Ferrer Vell	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.241,78 m²
Municipi:	Maranyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	19/12/2023

TRAMS

22 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	90,50 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



22 - TR02

Codi Tram:	TR02	DESAPAREGUT
Classificació operativa:		
Longitud:	369,42 m	
Amplada:		
Pendent:		
Regulació circulació:		
Accessibilitat:		
Restriccions circulació:		
Manteniment:		
Ferm tipus:		
Estat vial:		
Irregularitats:		
Drenatge longitudinal:		
Estat drenatge:		
Llera fluvial:		

AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

22 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA023	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	1.139,00 m
Número:	23	Final:	Nucli de Maranyà	Amplada:	5,15 m
Nom camí:	Carretera de Marenyà	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	5.865,85 m ²
Municipi:	Marenyà, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

23 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	440,00 m
Amplada:	5,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



23 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	364,00 m
Amplada:	5,10 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



23 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	204,20 m
Amplada:	5,10 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



23 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	130,80 m
Amplada:	5,10 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

No n'hi ha

LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

23 - LV01

Codi Punt: LV01
Tram afectat: TR01
Descripció: Limitació de velocitat
i perill a la via



23 - LV02

Codi Punt: LV02
Tram afectat: TR03
Descripció: Limitació de velocitat



23 - LV03

Codi Punt: LV03
Tram afectat: TR04
Descripció: Limitació de velocitat



PUNTS SINGULARS

23 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



23 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari





IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10AF024	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	442,63 m
Número:	24	Final:	Carretera de Maranyà	Amplada:	4,50 m
Nom camí:	Camí de Mas Jordi	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	1.991,84 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

24 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	442,63 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

No n'hi ha

LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

24 - LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Limitació de velocitat



24 - LV02

Codi Punt:	LV02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Limitació de velocitat



PUNTS SINGULARS

24 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR025	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	754,00 m
Número:	25	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	3,40 m
Nom camí:	Camí de Verges a La Tallada	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.563,60 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric/Domini públic	Data visita:	26/05/2021

25 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	144,28 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



25 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	609,72 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

25 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

25 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



25 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Caseta electricitat



PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR026	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	70,45 m
Número:	26	Final:	Camí de Verges a La Tallada	Amplada:	3,00 m
Nom camí:	Prolongació del Carrer dels Masos	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	211,35 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

26 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	70,45 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

No n'hi ha

LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA027	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	338,28 m
Número:	27	Final:	C-31A	Amplada:	3,60 m
Nom camí:	Camí de Can Quintana	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	1.217,81 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

27 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	338,28 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Esqueres
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

27 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Esqueres
Situació afectació:	Longitudinal al camí



27 - AF02

Codi Afectació: AF02
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Esquerdas
Situació afectació: Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10CR028	Origen:	Camí de Verges a La Tallada	Longitud:	781,19 m
Número:	28	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	2,80 m
Nom camí:	Camí vell de Verges a la Tallada	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.187,33 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	26/05/2021

TRAMS

28 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	623,19 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



28 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	158,00 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

28 - AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Vegetació, clots i roderes
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



28 - AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR029A	Origen:	C-31A	Longitud:	1.689,22 m
Número:	29A	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	3,50 m
Nom camí:	Via de servei C-31	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	5.912,27 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Patrimonial	Data visita:	19/02/2023

TRAMS

29A - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	840,45 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



29A - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	848,77 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, bassals, roderes, fang i vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

29A – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot
Situació afectació:	Accés camí



29A – AF02, AF04, AF05, AF07, AF09

Codi Afectació:	AF02, AF04, AF05, AF07, AF09
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



29A – AF03, AF06, AF08, AF10

Codi Afectació:	AF03, AF06, AF08, AF10
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



29A – AF11

Codi Afectació:	AF11
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Centre camí



29A – AF12

Codi Afectació:	AF12
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pedra i xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



29A – AF13

Codi Afectació:	AF13
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



29A – AF14, AF17

Codi Afectació:	AF14, AF17
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



29A – AF15, AF19, AF20, AF21

Codi Afectació:	AF15, AF19, AF20, AF21
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



29A – AF16

Codi Afectació:	AF16
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Ambdós costats



29A – AF18

Codi Afectació:	AF18
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

29A - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Sobreample



29A - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Caixa electricitat i element desconegut



29A - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Sobreample



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10VA029B	Origen:	C-31A	Longitud:	140,82 m
Número:	29B	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	4,60 m
Nom camí:	Via de servei C-31	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	647,77 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Patrimonial	Data visita:	29/12/2023

TRAMS

29B - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	140,82 m
Amplada:	4,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

29B – AF22

Codi Afectació:	AF22
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10VA029C	Origen:	C-31A	Longitud:	137,82 m
Número:	29C	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	5,00 m
Nom camí:	Via de servei C-31	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	689,10 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Patrimonial	Data visita:	29/12/2023

TRAMS

29C - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	137,82 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

No n'hi ha

LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

29C - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR04
Descripció: Girador



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR029D	Origen:	C-31A	Longitud:	2.234,49 m
Número:	29D	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	3,80 m
Nom camí:	Via de servei C-31	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	8.491,06 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Patrimonial	Data visita:	19/12/2023

TRAMS

29D - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	828,43 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, roderes, fang i vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó/natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



29D - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	1.406,06 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Bassa, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

29D – AF23, AF24, AF28

Codi Afectació:	AF23, AF24, AF28
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



29D – AF25

Codi Afectació:	AF25
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clots roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



29D – AF26

Codi Afectació:	AF26
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Ambdós costats

29D – AF27, AF29

Codi Afectació:	AF27, AF29
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



29D – AF30, AF31, AF32, AF33, AF34, AF35, AF36, AF37, AF38

Codi Afectació:	AF30, AF31, AF32, AF33, AF34, AF35, AF36, AF37, AF38
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



29D – AF39

Codi Afectació:	AF39
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

29D – LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR05
Descripció:	Altres perills



29D – LV02

Codi Punt:	LV02
Tram afectat:	TR06
Descripció:	Altres perills, gual inundable



PUNTS SINGULARS

29D - PS05

Codi Punt:	PS05
Tram afectat:	TR05
Descripció:	Caixa electricitat i altre desconegut



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA030	Origen:	Nucli de Tor	Longitud:	590,00 m
Número:	30	Final:	Terme municipal de Bellcaire	Amplada:	6,30 m
Nom camí:	Camí de Tor a Bellcaire	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	3.717,00 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

30 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	308,00 m
Amplada:	7,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta de formigó
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



30 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	282,00 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

30 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

30 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR031	Origen:	Camí de Tor a Belcaire	Longitud:	808,90 m
Número:	31	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	3,15 m
Nom camí:	Camí de Tor a Albons	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.548,04m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

31 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	719,00 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



31 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	89,90 m
Amplada:	2,90 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

31 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



31 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



31 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



31 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Sobreample
Situació afectació:	Costat dret



31 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i desnivells
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

31 - PS01, PS02, PS03

Codi Punt: PS01, PS02, PS03
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



31 - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR02
Descripció: Cultiu de fruiters



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA/CR032	Origen:	Nucli de La Tallada	Longitud:	2.130,72 m
Número:	32	Final:	Terme municipal de Bellcaire	Amplada:	4,15 m
Nom camí:	Camí de La Tallada a Bellcaire	Classificació:	Via Asfaltada/Camí Rural	Superfície:	8.842,49 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

TRAMS

32 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	291,02 m
Amplada:	7,00 m
Pendent:	Entre el 10 i el 20%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix




32 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	57,29 m
Amplada:	6,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



32 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	308,43 m
Amplada:	3,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdas
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix

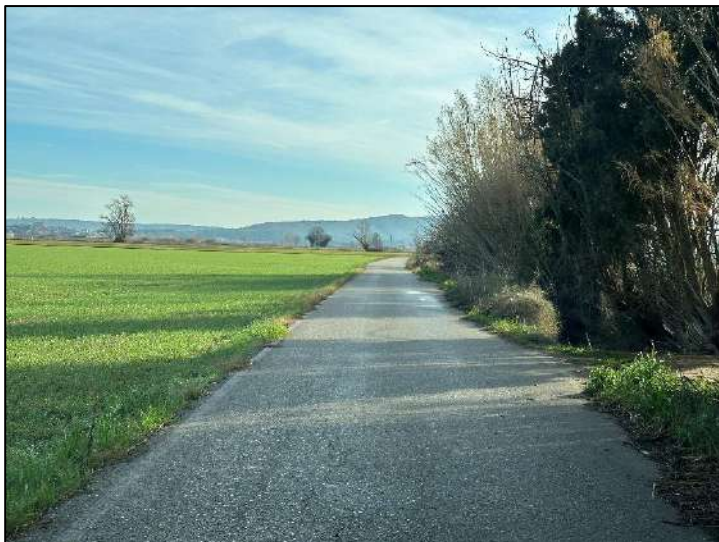

32 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	307,01 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



32 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	199,96 m
Amplada:	3,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdes i vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



32 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	552,81 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdes i vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



32 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	178,01 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, roderes, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



32 - TR08

Codi Tram:	TR08
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	236,19 m
Amplada:	2,90 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, roderes, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

32 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



32 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Esquerdes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



32 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Esquerdes i vegetació
Situació afectació:	Longitudinals al camí



32 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



32 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Esquerdas i vegetació
Situació afectació:	Longitudinals al camí



32 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Esquerdas
Situació afectació:	Longitudinals al camí



32 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Esquerdas
Situació afectació:	Longitudinals al camí



32 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Ambdós costats



32 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



32 – AF010

Codi Afectació:	AF010
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clots, roderes, basses i fang
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



32 – AF011

Codi Afectació:	AF011
Tram afectat:	TR08
Tipus d'afectació:	Clots, roderes, basses i fang
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

32 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



32 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR033	Origen:	C-31A	Longitud:	434,30 m
Número:	33	Final:	Terme municipal d'Albons	Amplada:	2,60 m
Nom camí:	Camí Vell d'Albons I	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.129,18 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

33 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	192,70 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, roderes, pèrdua de sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



33 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	131,30 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, desnivells i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



33 - TR03

Codi Tram: TR03
Classificació operativa: DESAPAREGUT
Longitud: 110,30 m
Amplada:
Pendent:
Regulació circulació:
Accessibilitat:
Restriccions circulació:
Manteniment:
Ferm tipus:
Estat vial:
Irregularitats:
Drenatge longitudinal:
Estat drenatge:
Llera fluvial:



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

33 – AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clot
Situació afectació: Accés camí



33 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, roderes, desnivell, pèrdua de la capa superficial del sòl
Situació afectació:	Longitudinals al camí



33 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



33 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Generalitzat



33 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Desnivell
Situació afectació:	Longitudinal al camí



33 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

33 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Arbre aïllat



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA034	Origen:	Nucli de Tor	Longitud:	182,00 m
Número:	34	Final:	C-31A	Amplada:	4,50 m
Nom camí:	Carrer Major de Tor	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	819,00 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

34 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	182,00 m
Amplada:	4,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

34 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR035	Origen:	Camí Vell d'Albons I	Longitud:	305,00 m
Número:	35	Final:	Can Martínez	Amplada:	2,95 m
Nom camí:	Camí de Can Frigola	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	899,75 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	-	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

35 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	239,80 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, roderes, pèrdua sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



35 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	65,20 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Prohibit permanentment
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

35 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot
Situació afectació:	Centre camí



35 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, roderes, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



35 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Talús
Situació afectació:	Costat esquerre, tot el tram



35 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, roderes, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



35 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, roderes, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



35 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



35 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Xaragall, pèrdua capa superficial del sòl
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

35 - LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Accés prohibit Senyal no oficial de restricció de pas



PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR036	Origen:	C-31	Longitud:	595,70 m
Número:	36	Final:	Nucli de Tor	Amplada:	2,55 m
Nom camí:	Camí Ral de La Bisbal a Figueres II	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.519,04 m²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

36 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	344,30 m
Amplada:	2,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, roderes, pèrdua capa superficial del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



36 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	251,40 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Xaragall, pèrdua del sòl
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

36 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



36 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Talús
Situació afectació:	Ambdós costats, tot el tram



36 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual
Situació afectació:	Transversal al camí



36 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



36 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR037	Origen:	Nucli de Tor	Longitud:	450,00 m
Número:	37	Final:	C-31	Amplada:	2,80 m
Nom camí:	Camí del Horts de Tor	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.260,00 m ²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

37 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	140,40 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



37 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	309,60 m
Amplada:	2,55 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, vegetació, desnivells
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

37 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



37 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial sense gual
Situació afectació:	Transversal al camí



37 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

37 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu de fruiters



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10CR038	Origen:	Camí Ral de la Bisbal a Figueres	Longitud:	175,17 m
Número:	38	Final:	Camí del Horts de Tor	Amplada:	1,50 m
Nom camí:	Camí del Torrent de Vall-Llobera	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	262,76 m²
Municipi:	Tor, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	08/01/2024

TRAMS

38 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	175,17 m
Amplada:	1,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Molt dolenta
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Molt deficient
Irregularitats:	Inaccessibilitat
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix (és un torrent)



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

38 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Inaccessible
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR039	Origen:	Camí de La Tallada a Bellcaire	Longitud:	570,00 m
Número:	39	Final:	Camí de Les Cometes	Amplada:	3,00 m
Nom camí:	Camí de Les Fontanes	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.710,00 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	08/01/2024

39 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	570,00 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

39 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses
Situació afectació:	Centre camí



39 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses
Situació afectació:	Centre camí



39 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses
Situació afectació:	Centre camí



39 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



39 – AF05

Codi Afectació: AF05
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clots, basses
Situació afectació: Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR040	Origen:	Camí del Camp Gran	Longitud:	1.062,86 m
Número:	40	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	2,80 m
Nom camí:	Camí de Les Cometes	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.976,01 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

40 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	75,86 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



40 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	327,00 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



40 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	94,00 m
Amplada:	3,40 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



40 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	198,00 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



40 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	368,00 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Vegetació, clots, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

40 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



40 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Fang i roderes
Situació afectació:	Centre camí



40 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Centre camí



40 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



40 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



40 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



40 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



40 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí



40 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clot, fang
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR041	Origen:	Camí de Les Cometes	Longitud:	471,71 m
Número:	41	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	2,65 m
Nom camí:	Camí dels Salancs	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.247,38 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

41 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	470,71 m
Amplada:	2,65 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

41 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



41 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



41 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Branques
Situació afectació:	Costat dret



41 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, roderes, fang
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR042	Origen:	Camí de les Cometes	Longitud:	352,54 m
Número:	42	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	2,30 m
Nom camí:	Camí de Les Arrabassades	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	810,84 m
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

42 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	187,80 m
Amplada:	2,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



42 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	164,74 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

41 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR043	Origen:	Camí de Mas Vinyes	Longitud:	793,00 m
Número:	43	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	2,70 m
Nom camí:	Camí del Camp Gran	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.141,10 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

43 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	418,00 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



43 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	375,00 m
Amplada:	2,55 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

43 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Centre camí



43 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



43 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Centre camí



43 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Centre camí



43 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR044	Origen:	Camí de La Tallada a Belcaire	Longitud:	1.010,23 m
Número:	44	Final:	Camí de Verges a Belcaire	Amplada:	3,75 m
Nom camí:	Camí de Mas Vinyes	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	3.788,36 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

44 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	58,15 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clot, bassa i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



44 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	952,08 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, bassa, fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

44 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot
Situació afectació:	Accés camí



44 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa, fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



44 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, fang
Situació afectació:	Generalitzat



44 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Bassa
Situació afectació:	Centre camí



44 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Bassa
Situació afectació:	Centre camí



44 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR045	Origen:	Terme municipal de Verges	Longitud:	1.244,02 m
Número:	45	Final:	Terme municipal de Bellcaire	Amplada:	3,35 m
Nom camí:	Camí de Verges a Bellcaire	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.167,47 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

45 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	592,67 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



45 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	260,01 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



45 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	391,34 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clots, basses
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

45 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



45 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

45 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Senyalització itinerari



45 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



45 - PS03

Codi Punt: PS03
Tram afectat: TR02
Descripció: Embassament



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR046	Origen:	Camí de la Tallada a Bellcaire	Longitud:	1.346,27 m
Número:	46	Final:	Camí de Verges a Bellcaire	Amplada:	3,70 m
Nom camí:	Camí de La Tallada a Ullà i Torroella I	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.981,20 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

46 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	615,04 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



46 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	604,10 m
Amplada:	3,45 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



46 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	127,13 m
Amplada:	3,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Bassa, fang, roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

46 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Sobreample
Situació afectació:	Costat dret



46 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



46 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

46 - PS01, PS03

Codi Punt: PS01, PS03
Tram afectat: TR01, TR02
Descripció: Cultiu de fruiters



46 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



46 - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR02
Descripció: Instal·lació aigües



46 - PS05

Codi Punt: PS05
Tram afectat: TR03
Descripció: Caseta electricitat



46 - PS06

Codi Punt: PS06
Tram afectat: TR03
Descripció: Embassament



46 - PS07

Codi Punt: PS07
Tram afectat: TR03
Descripció: Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR047	Origen:	Camí de La Tallada a Bellcaire	Longitud:	448,59 m
Número:	47	Final:	Camí de Verges a Bellcaire	Amplada:	3,45 m
Nom camí:	Camí de La Tallada a Ullà i Torroella II	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.547,64 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

47 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	448,59 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

47 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Girador
Situació afectació:	Costat esquerre



47 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



47 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Sobreample
Situació afectació:	Costat dret



47 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



47 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Fang, roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinal al camí



47 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Fang, roderes i clots
Situació afectació:	Longitudinal al camí



47 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

47 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



47 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR048	Origen:	Camí de Canet a Bellcaire i La Tallada	Longitud:	1.130,95 m
Número:	48	Final:	Terme municipal de Verges	Amplada:	4,00 m
Nom camí:	Camí de Mas Duran	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.523,80 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

48 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	1.130,95 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

48 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

48 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



48 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu d'arbres



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR049	Origen:	C-31	Longitud:	1.805,90 m
Número:	49	Final:	Camí de La Tallada a Ullà i Torroella	Amplada:	5,10 m
Nom camí:	Camí de Canet a Bellcaire i La Tallada	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	9.210,09 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

49 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	248,24 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



49 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	1.163,49 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



49 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	394,17 m
Amplada:	5,45 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clots, roderes, fang i branques
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	Coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

49 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



49 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Pas de curs fluvial amb gual
Situació afectació:	Transversal al camí



49 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



49 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Branques
Situació afectació:	Costat esquerre



49 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

49 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu de fruiters



49 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Cultiu d'arbres



49 - PS03

Codi Punt: PS03
Tram afectat: TR03
Descripció: Filera d'arbres



49 - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR03
Descripció: Instal·lació d'aigua



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR050	Origen:	C-31	Longitud:	609,10 m
Número:	50	Final:	Camí de Mas Duran	Amplada:	3,20 m
Nom camí:	Camí del Camp Tort	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.949,12 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

50 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	609,10 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clot, bassa
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

50 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa
Situació afectació:	Accés camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

50 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Àrea extractiva



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR051	Origen:	C-31	Longitud:	1.039,65 m
Número:	51	Final:	Camí de Canet a Bellcaire i La Tallada	Amplada:	4,55 m
Nom camí:	Camí dels Robaus	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.730,41 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

51 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	66,00 m
Amplada:	7,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



51 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	272,00 m
Amplada:	3,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



51 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	174,00 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Bassal
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



51 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	527,65 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

51 – AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR03
Tipus d'afectació: Clots
Situació afectació: Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR052	Origen:	C-31	Longitud:	1.042,95 m
Número:	52	Final:	Camí dels Robaus	Amplada:	2,95 m
Nom camí:	Camí del Pla de l'Illa	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	3.076,70 m ²
Municipi:	La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

52 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	209,40 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



52 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	206,40 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



52 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	288,00 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Roderes, fang i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



52 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	199,45 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



52 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	139,70 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

52 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots, basses i fang
Situació afectació:	Accés camí



52 – AF02

Codi Afectació: AF02
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clots
Situació afectació: Centre camí



52 – AF03

Codi Afectació: AF03
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Sobreample
Situació afectació: -



52 – AF04

Codi Afectació: AF04
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Clots
Situació afectació: Centre camí



52 – AF05

Codi Afectació: AF05
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Clots, fang
Situació afectació: Centre camí



52 – AF06

Codi Afectació: AF06
Tram afectat: TR03
Tipus d'afectació: Clots, fang
Situació afectació: Centre camí



52 – AF07

Codi Afectació: AF07
Tram afectat: TR03
Tipus d'afectació: Estretament
Situació afectació: -



52 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots, fang
Situació afectació:	Centre camí



52 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



52 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR05
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat en tot el tram



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

52 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu de fruiters



52 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Filera d'arbres



52 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu de fruiters



52 - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR02
Descripció: Arbre aïllat



52 - PS05

Codi Punt: PS05
Tram afectat: TR03
Descripció: Cultiu de fruiters



52 - PS06

Codi Punt: PS06
Tram afectat: TR03
Descripció: Arbre aïllat



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA053	Origen:	C-31	Longitud:	583,68 m
Número:	53	Final:	Nucli de Canet de La Tallada	Amplada:	5,00 m
Nom camí:	Carretera de Canet de La Tallada	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	1.918,40 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	15/01/2024

53 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	394,35 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdas
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



53 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	189,33 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

53 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Esquerdas
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

53 - LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Limitació de velocitat



53 - LV02

Codi Punt:	LV02
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Limitació de velocitat



PUNTS SINGULARS

53 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu de fruiters



53 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10VA054	Origen:	C-31	Longitud:	398,26 m
Número:	54	Final:	Nucli de Canet de La Tallada	Amplada:	4,80 m
Nom camí:	Camí de Les Sorres	Classificació:	Via Asfaltada	Superfície:	1.911,65 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	15/01/2024

54 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	398,26 m
Amplada:	4,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdas
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

54 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



54 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

54 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



54 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Codi:	10CR055	Origen:	C-31	Longitud:	462,75 m
Número:	55	Final:	Nucli de Canet de La Tallada	Amplada:	2,20 m
Nom camí:	Camí dels Comuns	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	1.018,05 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini públic	Data visita:	11/03/2024

55 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	49,24 m
Amplada:	2,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



55 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	413,51 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

55 – AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Vegetació
Situació afectació: Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR/VA056	Origen:	Nucli de Canet de La Tallada	Longitud:	770,71 m
Número:	56	Final:	Terme de Verges	Amplada:	3,80 m
Nom camí:	Camí de Mas Badia	Classificació:	Camí Rural/Via Asfaltada	Superfície:	2.928,70 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	11/03/2024

56 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	264,18 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Estrenyiment vial, vegetació
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



56 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	370,14 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Aglomerat
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Esquerdas
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



56 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	136,39 m
Amplada:	3,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

56 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Estrenyiment, vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



56 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Forat
Situació afectació:	Costat dret



56 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Esquerdes
Situació afectació:	Generalitzat



56 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Centre camí



56 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

56 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Arbre aïllat



56 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Caseta aïllada



56 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



56 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu d'arbres



56 - PS05, PS06

Codi Punt:	PS05, PS06
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu de fruiters



56 - PS07

Codi Punt:	PS07
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu de fruiters



56 - PS08

Codi Punt:	PS08
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR057	Origen:	Nucli de Canet de La Tallada	Longitud:	977,02 m
Número:	57	Final:	C-31	Amplada:	5,10 m
Nom camí:	Camí del Taller	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	4.982,80 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric/Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

57 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	211,11 m
Amplada:	4,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Clot
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



57 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	392,80 m
Amplada:	3,45 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, bassa, fang
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



57 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	244,87 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, bassa, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



57 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	128,24 m
Amplada:	8,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, bassa, fang i roderes
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

57 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot
Situació afectació:	Accés camí



57 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



57 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



57 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Generalitzat



57 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



57 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Clot, bassa, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



57 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Accés camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

57 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



57 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



57 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Àrea extractiva



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR058	Origen:	Camí del Taller	Longitud:	824,91 m
Número:	58	Final:	Camí del Pla de Santa Coloma	Amplada:	3,95 m
Nom camí:	Camí de Mas Palomeras	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	3.258,39 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

58 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	443,35 m
Amplada:	4,35 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



58 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	107,79 m
Amplada:	3,90 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Prohibit permanentment
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



58 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	283,77 m
Amplada:	3,60 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

58 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



58 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, fang
Situació afectació:	Centre camí



58 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



58 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

58 - LV01

Codi Punt:	LV01
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyal no oficial de restricció de pas



PUNTS SINGULARS

58 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



58 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



58 - PS03

Codi Punt: PS03
Tram afectat: TR03
Descripció: Caseta electricitat



58 - PS04

Codi Punt: PS04
Tram afectat: TR03
Descripció: Cultiu de fruiters



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR059	Origen:	Camí Mas d'en Marc	Longitud:	912,61 m
Número:	59	Final:	C-31	Amplada:	2,65 m
Nom camí:	Camí de Canet a Ullà	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.418,42 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	11/03/2024

59 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	245,55 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



59 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	157,53 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



59 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Altres
Longitud:	114,08 m
Amplada:	2,30 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Deficient
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



59 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	DESAPAREGUT
Longitud:	395,45 m
Amplada:	
Pendent:	
Regulació circulació:	
Accessibilitat:	
Restriccions circulació:	
Manteniment:	
Ferm tipus:	
Estat vial:	
Irregularitats:	
Drenatge longitudinal:	
Estat drenatge:	
Llera fluvial:	



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

59 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



59 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa, roderes i fang
Situació afectació:	Centre camí



59 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i vegetació
Situació afectació:	Generalitzat



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

59 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



59 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Planta potabilitzadora



59 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



59 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Pou de captació d'aigua



59 - PS05

Codi Punt:	PS05
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Àrea extractiva



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR060	Origen:	C-31	Longitud:	158,53 m
Número:	60	Final:	Camí de Canet de La Tallada a Ullà	Amplada:	3,00 m
Nom camí:	Camí de Cofrugis Fruits	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	475,59 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

60 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	158,53 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

60 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clot, bassa
Situació afectació:	Accés camí



60 – AF02

Codi Afectació: AF02
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Roderes i fang
Situació afectació: Longitudinals al camí



60 – AF03

Codi Afectació: AF03
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clots, fang
Situació afectació: Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

No n'hi ha

IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR061	Origen:	Camí del Taller	Longitud:	1.110,84 m
Número:	61	Final:	Camí de Verges a Torroella (la Mota)	Amplada:	4,70 m
Nom camí:	Camí del Mas d'en Mac	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	5.220,95 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

61 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	35,57 m
Amplada:	5,10 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Cuneta natural
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



61 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	335,45 m
Amplada:	5,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



61 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	739,82 m
Amplada:	3,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Basses, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

61 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



61 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots, basses, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



61 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots, basses, fang i roderes
Situació afectació:	Generalitzat



61 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Basses, fang i roderes
Situació afectació:	Longitudinal al camí



61 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



61 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Basses i fang
Situació afectació:	Centre camí



61 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Bassa i fang
Situació afectació:	Centre camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

61 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Senyalització itinerari



61 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



61 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu de fruiters



61 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



61 - PS05

Codi Punt:	PS05
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu de fruiters



61 - PS06

Codi Punt:	PS06
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu de fruiters



61 - PS07

Codi Punt:	PS07
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR062	Origen:	Terme de Verges	Longitud:	2.670,63 m
Número:	62	Final:	Terme d'Ullà	Amplada:	3,15 m
Nom camí:	Camí de Verges a Torroella (la Mota)	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	8.412,48 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Històric	Data visita:	11/03/2024

62 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	526,12 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes, clots i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	124,03 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes, clots i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	316,80 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes, clots i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	161,38 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR05

Codi Tram:	TR05
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	555,29 m
Amplada:	2,70 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Innecessari
Estat drenatge:	Bo
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR06

Codi Tram:	TR06
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	444,84 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes, clots i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



62 - TR07

Codi Tram:	TR07
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	542,17 m
Amplada:	6,00
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Roderes, clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

62 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



62 – AF02

Codi Afectació: AF02
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clot, fang
Situació afectació: Centre camí



62 – AF03

Codi Afectació: AF03
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clot
Situació afectació: Centre camí



62 – AF04

Codi Afectació: AF04
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Roderes
Situació afectació: Longitudinals al camí



62 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clot, fang
Situació afectació:	Centre camí



62 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clot, roderes
Situació afectació:	Longitudinals al camí



62 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Roderes, fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



62 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR06
Tipus d'afectació:	Clot, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



62 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



62 – AF10

Codi Afectació:	AF10
Tram afectat:	TR07
Tipus d'afectació:	Clots, basses
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

62 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Gorga



62 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu d'arbres



62 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Hivernacles



62 – PS04, PS05

Codi Punt:	PS04, PS05
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu d'arbres



62 – PS06

Codi Punt:	PS06
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu de fruiters



62 – PS07

Codi Punt:	PS07
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Arbre aïllat



62 – PS08

Codi Punt:	PS08
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



62 – PS09

Codi Punt:	PS09
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Àrea extractiva



62 – PS10

Codi Punt:	PS10
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu de fruiters



62 – PS11

Codi Punt:	PS11
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



62 – PS12

Codi Punt:	PS12
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Filera d'arbres



62 – PS13

Codi Punt:	PS13
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització itinerari



62 – PS14

Codi Punt:	PS14
Tram afectat:	TR05
Descripció:	Arbre aïllat



62 – PS15

Codi Punt:	PS15
Tram afectat:	TR06
Descripció:	Refugi aeri del Mas d'en Marc



62 – PS16

Codi Punt:	PS16
Tram afectat:	TR07
Descripció:	Senyalització itinerari



62 – PS17

Codi Punt:	PS17
Tram afectat:	TR07
Descripció:	Cultiu de fruiters, ambdós costats



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR063	Origen:	Terme de Verges	Longitud:	740,60 m
Número:	63	Final:	Camí de Verges a Torroella (la Mota)	Amplada:	3,30 m
Nom camí:	Camí dels Comuns de Canet	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.443,98 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

63 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	219,00 m
Amplada:	3,10 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



63 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Primari
Longitud:	302,80 m
Amplada:	5,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú/Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, basses i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



63 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	171,70 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Deficient
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Deficient
Irregularitats:	Clots, vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



63 - TR04

Codi Tram:	TR04
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	47,10 m
Amplada:	2,50 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Regular
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Terra, sense tractament
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Pedra, fang i vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

63 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Basses, roderes i fang
Situació afectació:	Generalitzat



63 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots i fang
Situació afectació:	Generalitzat



63 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Clots i fang
Situació afectació:	Centre camí



63 – AF04

Codi Afectació: AF04
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Clots i fang
Situació afectació: Centre camí



63 – AF05

Codi Afectació: AF05
Tram afectat: TR02
Tipus d'afectació: Basses i fang
Situació afectació: Centre camí



63 – AF06

Codi Afectació: AF06
Tram afectat: TR03
Tipus d'afectació: Clots i vegetació
Situació afectació: Generalitzat en tot el tram



63 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Fang
Situació afectació:	Generalitzat



63 – AF08

Codi Afectació:	AF08
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Costat esquerre



63 – AF09

Codi Afectació:	AF09
Tram afectat:	TR04
Tipus d'afectació:	Pedra
Situació afectació:	Centra camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

63 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu d'arbres



63 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Àrea extractiva



63 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Filera d'arbres



63 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR04
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR064	Origen:	Camí del Raval de Dalt de Canet	Longitud:	198,30 m
Número:	64	Final:	Camí de Verges a Torroella (la Mota)	Amplada:	3,20 m
Nom camí:	Camí de les Arenes	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	634,56 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

64 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	198,30 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	Sí
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	Xaragall
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

64 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Xaragall
Situació afectació:	Longitudinal al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

64 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Senyalització itinerari



64 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



64 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Arbre aïllat



64 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR065	Origen:	Nucli de Canet de La Tallada	Longitud:	719,80 m
Número:	65	Final:	Camí de Verges a Torroella (la Mota)	Amplada:	3,00 m
Nom camí:	Camí del Raval de Dalt de Canet	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	2.159,40 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

65 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	154,30 m
Amplada:	3,85 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Bassa, fang, roderes i clots
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



65 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Secundari
Longitud:	70,80 m
Amplada:	3,20 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Bo
Irregularitats:	-
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



65 - TR03

Codi Tram:	TR03
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	494,70 m
Amplada:	2,75 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clots, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

65 – AF01

Codi Afectació:	AF01
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinal al camí



65 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Bassa, fang i clots
Situació afectació:	Centre al camí



65 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Clots
Situació afectació:	Centre al camí



65 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Clots, roderes i fang
Situació afectació:	Centre al camí



65 – AF05

Codi Afectació:	AF05
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



65 – AF06

Codi Afectació:	AF06
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



65 – AF07

Codi Afectació:	AF07
Tram afectat:	TR03
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Longitudinals al camí



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

No n'hi ha

PUNTS SINGULARS

65 - PS01

Codi Punt: PS01
Tram afectat: TR01
Descripció: Cultiu de fruiters



65 - PS02

Codi Punt: PS02
Tram afectat: TR02
Descripció: Senyalització itinerari



65 - PS03

Codi Punt:	PS03
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Cultiu de fruiters



65 - PS04

Codi Punt:	PS04
Tram afectat:	TR02
Descripció:	Senyalització itinerari



65 - PS05

Codi Punt:	PS05
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Cultiu de fruiters



65 - PS06

Codi Punt:	PS06
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Arbre aïllat



65 - PS07

Codi Punt:	PS07
Tram afectat:	TR03
Descripció:	Senyalització itinerari



IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ



Codi:	10CR066	Origen:	Camí del Raval de Dalt de Canet	Longitud:	1.054,47 m
Número:	66	Final:	Riu Ter	Amplada:	2,90 m
Nom camí:	Camí del Pla de Santa Coloma	Classificació:	Camí Rural	Superfície:	3.057,96 m ²
Municipi:	Canet de La Tallada, La Tallada d'Empordà	Naturalesa:	Domini Públic	Data visita:	11/03/2024

66 - TR01

Codi Tram:	TR01
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	387,35 m
Amplada:	3,00 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Clot, roderes i fang
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



66 - TR02

Codi Tram:	TR02
Classificació operativa:	Terciari
Longitud:	520,83 m
Amplada:	2,80 m
Pendent:	Inferior al 10%
Regulació circulació:	Cap
Accessibilitat:	Bona
Restriccions circulació:	Cap
Manteniment:	No
Ferm tipus:	Capa de tot-ú
Estat vial:	Regular
Irregularitats:	Vegetació
Drenatge longitudinal:	Deficient
Estat drenatge:	Deficient
Llera fluvial:	No coincideix



66 - TR03

Codi Tram: TR03
Classificació operativa: DESAPAREGUT
Longitud: 146,29 m
Amplada:
Pendent:
Regulació circulació:
Accessibilitat:
Restriccions circulació:
Manteniment:
Ferm tipus:
Estat vial:
Irregularitats:
Drenatge longitudinal:
Estat drenatge:
Llera fluvial:



AFECTACIONS A L'ESTRUCTURA DEL VIAL

66 – AF01

Codi Afectació: AF01
Tram afectat: TR01
Tipus d'afectació: Clots i roderes
Situació afectació: Longitudinals al camí



66 – AF02

Codi Afectació:	AF02
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes i fang
Situació afectació:	Centre camí



66 – AF03

Codi Afectació:	AF03
Tram afectat:	TR01
Tipus d'afectació:	Roderes
Situació afectació:	Centre camí



66 – AF04

Codi Afectació:	AF04
Tram afectat:	TR02
Tipus d'afectació:	Vegetació
Situació afectació:	Centre camí i ambdós costats



LIMITACIONS ESPECÍFIQUES DEL VIAL

66 - LV01, LV02

Codi Punt:	LV01, LV02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyal no oficial de camí particular



PUNTS SINGULARS

66 - PS01

Codi Punt:	PS01
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Senyalització itinerari



66 - PS02

Codi Punt:	PS02
Tram afectat:	TR01
Descripció:	Cultiu de fruiters, ambdós costats

